

8-Series Ver.10.01 のバグ報告

2024/7/4

障害内容：


「特定の設定手順で録音された "24bit WAV ファイル" の ISOトラック」を 8-Series で再生すると、激しい音割れが発生します。

障害原因：

特定の設定手順で録音された "24bit WAV ファイル" に対して誤った情報が記録されるため（※）と思われます。オーディオ・データ領域は正常なので、ポスプロで DAW ヘインポートして利用するには問題ありません。

※注記

誤った情報は、8-Series だけが再生時に利用するようです。しかも Take List から再生するときに限定されます。障害の出るファイルの ISOトラックを 8-Series 上で再生したい場合は、File List (MEDIA) からカーソルを WAV ファイルにハイライトさせて Playback してください。

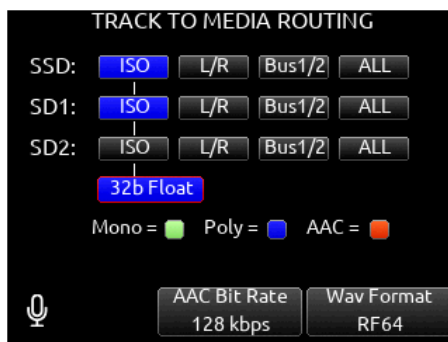

障害の発生手順：

Menu > Record/Play > Track To Media Routing で、[32b Float] ボタンの点灯状態から、[ALL] や“AAC 圧縮”などの操作により [32b Float] が自動的に消灯した状態で 24bit 録音すると障害が発生します。

障害の回避手順- 1：（説明が簡単な方法）

Factory Default Settings をロードして、「障害の発生手順」を避けて運用してください。

障害の回避手順- 2：（時間がかからない方法）

障害の出る状態において、Track To Media Routing に入り、[32b Float] の状態に関わらず 点灯→消灯 を順に操作して、32b Float の設定を消灯させてから、任意の録音モードへ設定しなおしてください。

ココが重要

以上

日本テックトラスト株式会社